

Reparatur- / Klebeanleitung SIKA Fast 5215



1. Pistole gem. Fotos 1-3 montieren
2. Lose Kleberückstände (Späne etc.) von den Klebeflächen entfernen, der feste Kleber muss nicht entfernt werden.
3. Klebeflächen mit SIKA ADPrep behandeln (Achtung: Holz muss trocken sein) - Abluftzeit min. 20 min max. 2h
4. Angemessene Klebermenge SIKA Fast 5215 auftragen
5. Kleber durch verdrehen der Klebeflächen gleichmäßig verteilen
6. Teile gegen verrutschen sichern
7. überschüssigen Kleber entfernen (Achtung: kurze Topfzeit)
8. Nach 24 h voll belastbar

Reparaturset: Klebepistole, Kartusche SIKA 5215, SIKA ADPrep, Zurrmulde

Reparaturzeit: 5min pro Mulde

ACHTUNG: Abgespeicherte bzw. ausgedruckte Dateien, unterliegen nicht dem Änderungsdienst!